


1. Монтаж столбов.

Монтаж столбов осуществляется по аналогии с забором из штaketа или профнастила, рекомендуемое расстояние между столбами не более 2,5м. В качестве столба используется труба профильная 60x60 или столб из кирпича. Столбы должны быть установлены строго ВЕРТИКАЛЬНО к территории участка.

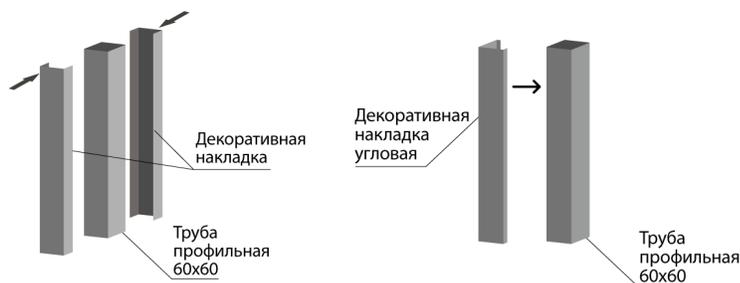


2. Монтаж декоративной накладки и декоративной накладки угловой.

Устанавливаются на столбы из трубы профильной 60x60.


3. Монтаж П-образного профиля с перфорацией.

П-образный профиль с перфорацией крепится к столбам на саморезы с шагом в 20-30см. Выставляется по лазерному или водяному уровню. Длина П-образного профиля с перфорацией равна высоте секции забора.

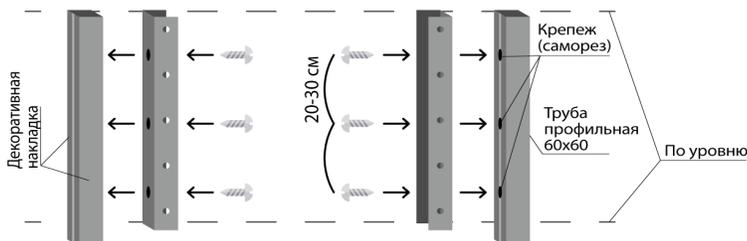


4. Монтаж ламелей

На П-образном профиле с перфорацией и торца ламелей уже имеются предварительно пробитые отверстия на заводе. Необходимо закрепить ламели с помощью заклепок к П-образному профилю с перфорацией начиная снизу. Ламели необходимо монтировать на заклепки 4*10.

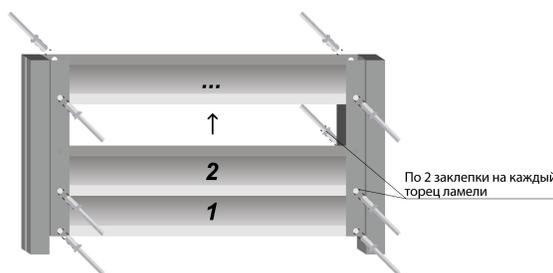


5. Монтаж П-образного профиля без перфорации.

П-образный профиль без перфорации монтируется по верху секции. Крепится по углам заклепками с каждой стороны.

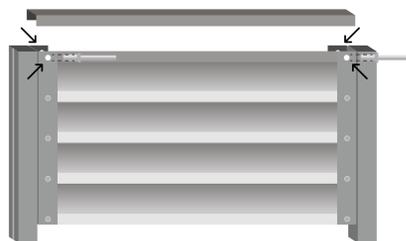

6. Монтаж профиля завершающего.

Профиль завершающий монтируется с обратной стороны по нижнему уровню секции. Он крепится заклепками с каждой стороны к П-образному профилю с перфорацией.

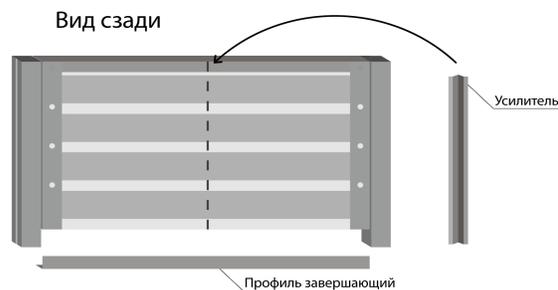

7. Монтаж усилителя.

Усилитель монтируется с обратной стороны секции. Крепится к каждой ламели, к П-образному профилю без перфорации и к завершающему профилю заклепками 4x10. Отверстия в усилителе просверливаются при монтаже.